**ORMAN MAKİNE YAYINLARI** 

# EDING CNC PARAMETRE EL KİTABI (V4.02-35)

**MURAT ORMAN** 

# 1-KULLANICI ARA YÜZÜ

		KULLANICI ARA YÜZ	ü———		
CDU bačlanna celdi 🗸		Max Adm Erokanov 125000.000	Sifre		İNC 🗖
CPU bagianma şekil	4010 V	Max Adim Frekansi 125000.000	✓ ginc		
Eternet 🗸			Lisan	Turkce 🗸	мм 🗹

AÇIKLAMA	İNGİLİZCE	TÜRKÇE
CPU KARTINA BAĞLANTI		
PC YE KART BAĞLI İSE,AUTO MODUNU SEÇİN. SİMİLASYON MODUNDA ÇALIŞMAK İSTERSENİZ SIM SEÇENEĞİNİ KULLANIN.		CPU kartına bağlantı AUTO V Eternet AUTO SIM
ETERNET		
ETHERNET BAĞLANTISI KULLANACAKSANIZ SEÇİN. AKSİ DURUMDA USB KULLANILIR.		Eternet 📃
MAX. ADIM FREKANSI		Max Adım Frekansı 125000.000 🗸
CPU NUN ÜRETEBİLECEĞİ MAX. FREKANSI BELİRTİR. KULLANDIĞINIZ SÜRÜCÜNÜN TALEBİNE GÖRE DEĞİŞTİRİN.		
LİSAN		
DİL SEÇİMİ		Lisan Turkce
ŞİFRE		
ŞİFRE YAZARAK PARAMETRE SAYFASINA GİRMEYİ ENGELLEYEBİLİRSİNİZ.		Şifre
İNÇ /MM		
İSTEDİĞİNİZ ÇALIŞMA BİRİMİNİ SEÇİN		İNÇ □ MM ☑

### 2- EKSEN AYARLARI

					EKSEN AYARLA	RI				
Eksenler	PORT	Özellikleri	Adım/birim	(+) Yazılım sınırı	(-) Yazılım sınırı	Hız[mm/sn]	Rampa[mm/s^2	] Ev Hız/Yön	Ev Pozisyonu	Somun boşluğu
x 🗹	1 ~		320.0000	10.000	-100.000	250.0	750.0	50.0	0.000	0.0000
Y 🗹	2 ~		320.0000	10.000	-100.000	250.0	750.0	50.0	0.000	0.0000
z 🗹	3 ~		320.0000	10.000	-600.000	250.0	750.0	50.0	0.000	0.0000
Α 🗹	4 ~	DÖNER EK 🗸	320.0000	3600.000	3600.000	250.0	750.0	50.0	0.000	0.0000
в 🗹	5 ~	Döner ek $ \smallsetminus $	320.0000	300.000	-300.000	25.0	50.0	0.0	0.000	0.0000
c 🗹	5 ~	DÖNER EK 🗸	320.0000	300.000	-300.000	25.0	50.0	0.0	0.000	0.0000

EKSENLER	Eksenler
EKRANDA GÖRÜNMESİNİ İSTEDİĞİNİZ, EKSENLERİN YANINDAKİ KUTUCUĞU	X 🗹
IŞARETLEYIN. İŞARETLENMİŞ OLMASINA RAĞMEN İLGİLİ PORT SECİLMEMİSSE EKRANDA GÖRÜLEMEZ	z 🗹
	A ☑ B ☑
	с 🗹
	MAKİNA KOORDİNATLARI İŞ KOORDİNATLARI
	x -19.883
	Y 111.589
	Z 38.000
	A 0.000
	в 0.000
	C 0.000

DADT	
FİZİKSEL OLARAK ÇIKIŞ YAPILACAK ADRESİ BELİRTİR SEÇENEĞİ BU EKSENDE FİZİKSEL ÇIKIŞIN OLMADIĞI ANLAMINA GELİR. EKSENLERDE SEÇİLMEMESİNE RAĞMEN BURADA BİR SEÇİM VARSA EKRANDA GÖRÜNMEZ AMA PROGRAM VE MDI MODUNDA BU ÇIKIŞLAR ÇALIŞIR.	$ \begin{array}{c}                                     $
ÖZELLİKLERİ	
İŞİNİZE UYGUN EKSEN MODUNU SEÇİN. C EKSENİ İÇİN AYRI BİR SEÇENEK PENCERESİ VARDIR.	DÖNER EK DÖNER EKSEN KÖLE X KÖLE Y KÖLE Z KÖPÜK KESIM 4.eksen FREZE
	DÖNER EKSEN :AÇISAL OLARAK DÖNEN EKSEN KÖLE X,Y,Z : TANDEM ÇALIŞMAK İÇİN X,Y,Z EKSENİ İLE AYNI HAREKET EDER KÖPÜK KESİM: A EKSENİ 4.EKSEN OLARAK VE DOĞRUSAL OLARAK SEÇİLMEK İSTENİYORSA X SOL YATAY EKSEN , Y SOL DİKEY EKSEN A SAĞ YATAY EKSEN , Z SAĞ DİKEY EKSEN İLERLEME HESABI X/Y VE A/Z ÜZERİNE YAPILIR. 4.EKSEN : FREZEDE 4.EKSEN OLARAK KULLANILIR TEĞET BIÇAK: VALS ÇAKI KULLANILDIĞINDA ÇAKININ BAĞLI OLDUĞU SERVO MOTORU TAKIM YOLU İSTİKAMETİNDE CEVİRİR.
ADIM/BİRİM	Adım/birim —
MM BAŞINA ADIM SAYISI BURAYA YAZILIR. MOTORUN TERS YÖNE GİTMESİ İÇİN BURAYA YAZILAN SAYININ BAŞINA EKSİ (-) İŞARETİ KOYUN.	320.0000         320.0000         320.0000         320.0000         320.0000         320.0000         320.0000







**3- YÖRÜNGE AYARI** 





GO ILERLEME KATSAYISI GOO MODU İÇİN GEREKLİ MAX İLERLEME HIZINI BURADA BELİRTİYORUZ. 1 YAZILIRSA G0=G1 2 YAZILIRSA G0= 2 X G1 0.1 YAZILIRSA G0 = 0.1 X G1	G0 ilerle katsayısı 1.00
<b>GO HIZLANMA KATSAYISI</b> G00 MODU İÇİN GEREKLİ RAMPALANMA DEĞERLERİNİ BURADA BELİRTİYORUZ 1 YAZILIRSA G0=G1 2 YAZILIRSA G0= 2 X G1 0.1 YAZILIRSA G0 = 0.1 X G1	G0 Hız. katsayısı 1.00
İLERLEME AŞIMI KULLANIM BİÇİMİ İLERLEME VE İLERLEME AŞIMI BURADAN VAROLAN DONANIMA UYGUN OLARAK SEÇİLİR. İLERLEME % 0-300 ARASINDA AYARLANABİLİR. MAKİNA MOTORLARININ VERDİĞİ HIZDAN DAHA FAZLA GİDEMEZ. KULLANICI ARA YÜZÜ UI & EL TEKERİ ANALOG 1 ANALOG 2 ANALOG 3	İlerleme aşımı kullanımı         KULLANICI ARA YÜZÜ         KULLANICI ARA YÜZÜ         KULLANICI ARA YÜZÜ         KULLANICI ARA YÜZÜ         KULLANICI ARA YÜZÜ         KULLANICI ARA YÜZÜ         Analog 1         Analog 2         Analog 3         KULLANICI ARA YÜZÜ         EKRANDAKİ İLGİLİ TUŞLARA BASARAK İLERLEME         ARTTIRILIR VEYA AZALTILIR.         UI & EL TEKERİ         EKRANDAKİ İLGİLİ TUŞLARA BASARAK İLERLEME         ARTTIRILIR VEYA AZALTILIR.         OTOMATİK MOD SEÇİLDİĞİNDE EL TEKERİ ARTI YÖNDE         İLERLEMEYİ ARTTIRIRKEN EKSİ YÖNDE İLERLEMEYİ         AZALTIR.         İLERLEME         ANALOG GİRİŞ         DONANIMA GÖRE, 4.7K DEĞERİNDE BAĞLADIĞIMIZ         POTANSİYOMETRE İLERLEMEYİ ARTTIRIP AZALTIR.

İLERLEME DUR KULLANIMI	İlerleme dur kullanımı
BURADAN İSTENİLEN HARİCİ GİRİŞ "İLERLEME DUR" OLARAK KULLANILIR. BU BUTONA BASILDIĞINDA İLERLEME DERHAL SIFIR OLUR. BUTON BIRAKILDIĞINDA İLERLEME ESKİ DEĞERİNE DÖNER. İLERLEMENİN KISA SÜRELİ DURDURULMASI İÇİN (ÖRNEĞİN EROZYON) KULLANIŞLIDIR.	İlerleme dur kullanımı          YOK         YOK         AUX1         AUX2         AUX3         AUX4         AUX5         AUX6
ÖNEMSİZ KİNEMATİK KARTEZYEN KOORDİNAT KULLANIYORSANIZ BURAYA 1:1 YAZIN. EĞER ROBOT GİBİ ÖZEL SİSTEM KULLANIYORSANIZ BİZE BAŞVURUN.	Basit kinematik 🗹

# 4- EVE GİT VE ACİL DUR AYARLARI

1	Eve git ve Acil dur	
	eksenleri eve göndermek için X kullanın 🗌	
	Eve git sensör =Acil dur 🗌	
	2:Yok 1:Normalde kapalı 0:Normalde açık	
	Evegit giriş kontağı 0	
	Acildur2 giriş kontağı 2	
	Acildur2 giriş kontağı 2	
	Harici hata giriş kontağı 2	
	Otomatik yön bulma	
	Otomatik yön bulma	

<b>EKSENLERİ EVE GÖNDERMEK İÇİN X KULLANIN</b> EĞER TÜM EV SENSÖRLERİNİ AYNI GİRİŞE BAĞLARSANIZ BU SEÇENEĞİ KULLANABİLİRSİNİZ	eksenleri eve göndermek için X kullanın 🗌
EVE GİT SENSÖRÜ=ACİL DUR EV SENSÖRLERİ ,ACİL DUR OLUŞTURMAK İÇİN DONANIM SINIRI OLARAKDA KULLANILABİLİR. BU FONKSİYONU KULLANACAKSANIZ SENSÖR ÇALIŞMA ALANININ UCUNDA OLMALIDIR. BU FONKSİYON, KIZAKLAR, EVE GİTTİKTEN SONRA AKTİF OLUR.	Eve git sensör=Acil dur 🗌

KONTAKLARIN DURUMU EVE GİT VE AÇİL DUR KONTAKLARI YANDAKİ GİBİ	2:Yok 1:Normalde kapalı 0:Normalde açık					
BIÇIMLENDIRILIR.	0 1 2					
	NORMALDE NORMALDE YOK					
EVE GİT GİRİŞİ KONTAĞI						
ACİL DUR GİRİŞİNİN DAVRANIŞINI BELİRLER EKRANDAN SWITCH LERİN DURUMUNU GÖREBİLİRSİNİZ	Evegit giriş kontağı 0					
ACİLDUR-1 GİRİŞ KONTAĞI						
1.ACİL DUR GİRİŞİNİN DAVRANIŞINI BELİRLER	Acildur1 Giriş Kontağı 2					

<b>ACILDUR-2 GIRIŞ KONTAGI</b> 2. ACİL DUR GİRİŞİNİN DAVRANIŞINI BELİRLER (SADECE CPU5B İÇİN GEÇERLİ)	Acildur2 Giriş Kontağı 🛛 🖉
HARİCİHATA GİRİŞ KONTAĞI	
HARİCİ EROR GİRİŞİNİN DAVRANIŞINI BELİRLER YAVAŞ DURMA DEMEK KIZAĞIN YAVAŞLAYARAK DURMASI DEMEKTİR.BÖYLECE POZİSYON KAYBI OLMAZ. 0= NORMALDE AÇIK KONTAK 1= NORMALDE KAPALI KONTAK 2= KAPALI	Haricihata Giriş Kontağı 🛛 2
<u>CPU5A KARTI İÇİN;</u>	
3= NORMALDE AÇIK KONTAK,YAVAŞ DURMA 4= NORMALDE KAPALI KONTAK,YAVAŞ DURMA	
EV YÖNÜNÜ OTOMATİK BUL	
EV,ACİL DUR VE HARİCİ EROR GİRİŞLERİNİN YÖNÜ BU BUTONA BASILARAK TESPİT EDİLEBİLİR.	Otomatik yön bulma

#### 5- TAKIM DEĞİŞTİRME BÖLGESİNDE ÇARPMA KONTROLÜ AYARLARI





# 6- TEĞETSEL BIÇAK AYARLARI

		- TEĞETS	el Biçak	
	Bıçak Z çıkış açısı	3.0	Biçak Z yuk. mesafe	5.000
В	ıçak birleşme açısı	0.0	Bıçak birleş mesafe	1.000

DIÇAR Z AÇISI	
TEĞETSEL BIÇAK ,Z EKSENİ ÜZERİNDE (C EKSENİ) DÖNER BİR MOTORDUR. TAKIM UCU TELAFİSİ YAPMADAN G1,G2,G3 KOMUTLARI İLE ÇALIŞIR. X-Y ÜZERİNDE OTOMATİK OLARA ÇİZGİYİ TAKİP EDECEK ŞEKİLDE DÖNER. BU PARAMATRE 2 ÇİZGİ/YAY ARASINDAKİ AÇIYI BELİRLER.EĞER AÇI BU DEĞERDEN BÜYÜK OLURSA Z EKSENİ G0 KOMUTU İLE YUKARI KALAKAR, BIÇAK G0 İLE DÖNER DAHA SONRA TEKRAR G1 KOMUTU İLE AŞAĞI İNER. EĞER AÇI KÜÇÜK İSE Z EKSENİ HAREKET ETMEZ. TEĞETSEL BIÇAK 2.İLGİLİ İNTERPOLASYON KOMUTU İLE AKTİF EDİLİR.	Bıçak Z çıkış açısı 3.0
<b>BIÇAK Z YUKARI KALKMA MESAFESİ</b> TAKIM YOLU AÇISI BIÇAK AÇISINDAN BÜYÜKSE, Z EKSENİ BURAYA YAZILI MESAFE KADAR HAVAYA KALKAR	Biçak Z yuk. mesafe 5.000
BICAK BİDI ESME ACISI	
DIÇAR DIRLEŞME AÇIŞI	Bıçak birleşme açısı 0.0
BIÇAK BİRLEŞME MESAFESİ	Bıçak birleş mesafe 1.000

### 8- AÇIK KAPI AYARLARI

PARAMETRELERİN GÖRÜNÜŞÜ	
	EMNİYETLİ GİRİŞ Emn.İlerle 20.0 YOK V

EMNİYETLİ GİRİŞ SEÇİMİ	
HARİCİ GİRİŞLERDEN BİRİNİ EMNİYETLİ GİRİŞ OLARAK SEÇİN. AKTİF OLDUĞUNDA SADECE DÜŞÜK HIZLAR MÜMKÜN OLUR.	YOK YOK AUX1 AUX2 AUX3 AUX3 AUX4 AUX5 AUX5 AUX6 AUX7 AUX8
EMNİYETLİ İLERLEME	
KIZAKLAR EVE GİTMEMİŞSE VE EMNİYETLİ GİRİŞ SEÇİMİ YAPILMIŞSA BURAYA YAZILAN İLERLEME (MM/SANİYE) GEÇERLİDİR.	Emn.İlerle 20.0

# 9- İŞ MİLİ AYARLARI

PARAMETRELERİN GÖRÜNÜŞÜ
Min devir       İŞ MİLİ         Min devir       Max Devir         100.0       24000.0         Hızlanma Rampa       dur =İş mili stop 🗹         1.0       zUpOnPause         AradansonraotoBaşla 🗹         Zyukarımesafe       approachFeed
0.000 1.000 Deviri göster Sprey=İş mili yönü
TUR BAŞINA SAY     STEP MOTOR       1     RAMPA
İş mili dur kullanımı Devir aşımı kullanır YOK V KULLANICI A V

MAX. IŞ MİLİ DEVİRİ	Max Devir
İŞ MİLİNİN ÇIKABİLECEĞİ MAX. DEVİR	24000.0
MİN S	
İŞ MİLİNİN EN DÜŞÜK DEVİRİ	Min devir 100.0
HIZLANMA RAMPA	
YAZILIM İŞ MİLİNİN DÖNDÜRÜLMESİ İLE MAKİNANIN BAŞLAMASI ARASINDA BURAYA YAZILAN KADAR BEKLER.	Hızlanma Rampa 1.0
DUR=İŞ MİLİ STOP	
DUR TUŞUNA BASILDIĞINDA İŞ MİLİ DURUR. BAŞLA TUŞUNA BASILDIĞINDA İŞ MİLİ DÖNMEYE BAŞLAR.	dur =İş mili stop 🗹
Z UP ON PAUSE	zUpOnPause
DUR TUŞUNA BASILDIĞINDA İŞ MİLİ YUKARI KAÇAR.	]]]
ARADAN SONRA OTO BAŞLA	
BAŞLA TUŞUNA BASILDIĞINDA, XY EKSENLERİ DUR TUŞUNA BASILDIĞI ANDAKİ POZİSYONUNA GİDER. İŞ MİLİ DÖNMEYE BAŞLAR. Z EKSENİ YAVAŞÇA AŞAĞI İNER. PROGRAM KALDIĞI YERDEN DEVAM EDER.	AradansonraotoBaşla 🗹
Z YUKARI MESAFE	Zyukarımesafe
Z EKSENİNİN DAHA FAZLA YUKARI ÇIKMASINI, ZUPONPAUSE AKTİFKEN ENGELLER.	0.000
APPROACHFEED	approachFeed
ARADAN SONRA OTOMATİK BAŞLA AKTİFKEN Z EKSENİNİN YAKLAŞMA HIZINI BELİRLER.	1.000

TUD BACTNA CAY	
TUR BAŞINA SAY	
İŞ MİLİ DEVRİNİ GÖRMEK İSTERSENİZ BU KUTUCUĞA TUR BAŞINA PALS SAYISINI YAZIN. EĞER ENKODER BAĞLI DEĞİLSE HESAPLANMIŞ BİR DEĞER EKRANA BASILIR. ENKODER TUR BAŞINA 1 PALS OLMALIDIR. MİN. PALS GENLİĞİ 0.5 ms DİR.	TUR BAŞINA SAY
DEVİR SENSÖRÜ VAR	
ENKODER BAĞLI İSE BU KUTUCUĞU İŞARETLEYİN.	Deviri göster 🗌
SU-2 ÇIKIŞI=İŞMİLİ YÖNÜ	
BU CPU5A İÇİN GEÇERLİDİR. İHTİYAÇ DUYARSANIZ SU-2 ÇIKIŞINI İŞ MİLİ YÖNÜ İÇİN KULLANABİLİRSİNİZ. (CPU5A KARTINDA İŞ MİLİ YÖNÜ İÇİN ÇIKIŞ YOKTUR)	Su 2 =İş mili yönü 🗌
STEP MOTOR	
İŞ MİLİ YERİNE STEP MOTOR VEYA SERVO KULLANILDIĞINDA BU KUTUCUĞU AKTİF EDİN.	STEP MOTOR
RAMPA	
STEP MOTOR SEÇENEĞİ VARSA RAMPALI KALKIŞ YAPILIR.	RАМРА 🗌
İŞ MİLİ DUR KULLANIMI	İş mili dur kullanımı
BURADAN İSTENİLEN HARİCİ GİRİŞ "İŞ MİLİ DUR" OLARAK KULLANILIR. BU BUTONA BASILDIĞINDA İŞ MİLİ DERHAL SIFIR OLUR. BUTON BIRAKILDIĞINDA İŞ MİLİ ESKİ DEĞERİNE DÖNER.	YOK. VOK. AUX1 AUX2 AUX3 AUX4 AUX5 AUX6

#### Devir aşımı kullanımı DEVİR AŞIMI KULLANIMI KULLANICI 🖡 🗸 İLERLEME VE İLERLEME AŞIMI BURADAN VAROLAN DONANIMA KULLANICI ARA UYGUN OLARAK SEÇİLİR. UI &ELTEKERİ Analog 1 Analog 2 İLERLEME % 0-300 ARASINDA AYARLANABİLİR. Analog 3 KULLANICI ARA YÜZÜ MAKİNA MOTORLARININ VERDİĞİ HIZDAN DAHA FAZLA GİDEMEZ. EKRANDAKİ İLGİLİ TUŞLARA BASARAK DEVİR ARTTIRILIR VEYA AZALTILIR. S-S+ KULLANICI ARA YÜZÜ \_ UI & EL TEKERİ UI & EL TEKERİ ANALOG 1 EKRANDAKİ İLGİLİ TUŞLARA BASARAK DEVİR ANALOG 2 ARTTIRILIR VEYA AZALTILIR. ANALOG 3 S-S+ OTOMATİK MOD SEÇİLDİĞİNDE EL TEKERİ ARTI YÖNDE İLERLEMEYİ ARTTIRIRKEN EKSİ YÖNDE DEVİRİ AZALTIR. ANALOG GİRİŞ DONANIMA GÖRE, 4.7K DEĞERİNDE BAĞLADIĞIMIZ POTANSİYOMETRE DEVİRİ ARTTIRIP AZALTIR. Ъ

### **10-KULLANICI ARA YÜZÜ**

KULLANICI ARA YÜZÜ	
X tuşunu ters çevir 🗌	
Y tuşunu ters çevir 🗌	
Z tuşunu ters çevir 🗌	
Grafik ekran butonlarını göster 🗹	
Başlangıç ekranını göster 🗌	
Eve gitme mecburiyeti 🗌	
Basit sıfırlama 🗹	
Otomatik takım değiştir 🗌	
Programı büyük ekran aç 🗹	
M7 butonunu göster 🗌	
M8 butonunu göster 🗌	
AUX1 butonunu göster 🗹	
keyboard time-out 1.00	
İstenen yaz-düzelt	
c:\program files (x86)\notepad++\n	
İkon klasörü IKON\ORNEKKAL	
Logo dosyası adı logo \OrmanCNCL	
OpenGL grafiği 🗹	
OpenGL max satır sayısı 1000	
OpenGL kalem ölçüsü 50.00	

OK TUŞLARINI TERS ÇEVİR (X,Y,Z)	X tuşunu ters çevir 📃
VI AVVEDENT ON TUSI ADINI TEDSINE CEVIDID	Y tuşunu ters çevir 📃
KLAVTEDENI OK TOŞLARINI TERSINE ÇEVIRIR.	Z tuşunu ters çevir 📃
GRAFİK EKRAN BUTONLARINI GÖSTER	
	Grafik butonları göster 💌
BAŞLANGIÇ EKRANINI GOSTER	
BASLANGIC EKRANINI GÖSTERİR	Başlangıç ekranını göster 🔽
EVE GİTME MECBURİYETİ	
	Eve gitme mecburiyeti 🗹
İŞARETLENDİĞİNDE, MAKİNA EVE GİTMEDEN OTOMATİK	
VE MDI MODUNDA ÇALIŞILMASINA MUSAADE ETMEZ.	
BASIT SIFIRLAMA	
Ι ΣΑΡΕΤΙ ΕΝΠΙΤΓΙΝΠΕ ΚΟΟΡΠΙΝΑΤ ΡΟΖΙΣΥΟΝΙ ΑΡΙΝΙΝ	Basit sıfırlama 🔛
YANINDAKİ SIFIRI AMA BUTONI ARI İLE İS POZİSYONUNU	
SIFIRLAR.	
OTO. TAKIM DEĞİŞTİRME	
<u>.</u>	Oto. takım değiştirme 📃
IŞARETLENDIGINDE, TAKIM DEGIŞTIRME KOMUTU GELSE	
BILE PAKÇA PRUGRAMI DURMAZ. BUNU UTUMATIK	
PROGRAMI BÜYÜK FKRAN AC	Program bijvijk ekran ac 🗸
PROGRAM ACILDIĞINDA TÜM EKRANI KAPLAR.	

M7 BUTONUNU GÖSTER	M7 butonunu göster
EKRANIN SOL TARAFINA M7 BUTONUNU BASAR	
M8 BUTONUNU GÖSTER	M8 butonunu göster
EKRANIN SOL TARAFINA M8 BUTONUNU BASAR	
AUX1 BUTONUNU GÖSTER	AUX1 butonunu göster 🗹
EKRANIN SOL TARAFINA AUX1 BUTONUNU BASAR	
KEYBOARD TIME-OUT	keyboard time-out 1.00
BLUETOOTH İLE ÇALIŞAN KLAVYE VARSA KULLANILIR	
İSTENEN YAZ DÜZELT İSTEDİĞİNİZ EDİTÖRÜ BURAYA YAZARAK PROGRAM	İstenen yaz-düzelt c:\program files (x86)\notepad++\n
IKON KLASÖRÜ	
IKONLARIN BULUNDUĞU KLASÖRÜ GÖSTERİR.	İkon klasörü IKON\ORNEKKAL
LOGO DOSYA ADI	
Logonun dosya adi	Logo dosyası adı logo \OrmanCNCL
<b>OPEN GL GRAFİĞİ</b> GARFİK KULLANIMI İÇİN BURAYI İŞARETLEYİN. SOL FARE TUŞU=SÜRÜKLE	OpenGL Grafiği 🔽
OPENGL MAX. SATIR SAYISI	
	OpenGL max satır sayısı 1000
OPENGL KALEM ÖLÇÜSÜ	
GRAFİKTEKİ CİZGİ ÖLCÜSÜ. MM	OpenGL kalem ölçüsü 50.00

# 11-YÜKLEME VE ÇALIŞTIRMA AYARLARI

PARAMETRELERİN GÖRÜNÜŞÜ		
1	- YÜKLE VE OTOMATİK ÇALIŞTIR -	1
	Yüklenecek dosya adı	
	nu	
	Değiştirilen dosyayı gözle 🗌	
	Otomatik yükle 🗌	
Otomatik çalıştır 🗌		

YÜKLENECEK DOSYA ADI	with a set of a set
DISKTEKİ DOSYANIN DEĞİŞTİĞİNİ GÖREN YAZILIM SİZE	
DEĞİSTİRİLEN DOSYAYI GÖZLE	
BU KUTU İŞARETLENDİĞİNDE, USBCNC ÇALIŞMIYORKEN, G KODLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER USBCNC TARAFINDAN GÖZLENİR.BU DURUMDA DOSYANIN YENİDEN YÜKLENMESİ GEREKTİĞİ SORULUR.	Değiştirilen Dosyayı gözle 🗌
<b>OTOMATİK YÜKLE</b> İŞARETLENDİĞİNDE, DOSYA OTOMATİK OLARAK YÜKLENİR VE SİZE SORU SORMAZ.	Otomatik Yükle 🗌
<b>OTOMATİK ÇALIŞTIR</b> İŞARETLENDİĞİNDE, OTOMATİK OLARAK YÜKLENİR VE ACİLEN ÇALIŞMAYA BAŞLAR.	Otomatik Çalıştır 🗌

### 12-OPERATÖR AYARLARI

PARAMETREI ERTN GÖRÜNÜSÜ		
	/ARLARI	
Mutlak mer	erkez koord.	
	Torna X + 🗹	
	Torna X-	
Çap pr	orogramlama 🗌	
	Plazma	
	Is3DPrinter	
11-11	in donus ălcătă	
020	an dosya olçulu	
KByte 500	000	
Süper uzu	un dosya ölçütü	
KByte 250	5000	
Tai	ahmini iş zamanı	
Düzeltme katsayısı 1.6	600	
Yeniden tahmini çalış	işma zamanı 🗌	
Makro dosya adı OR	RNEKKAUCUK_I	
Kullanicimakrodosya MA	AKRO.mac	

MUTLAK MERKEZ KOORDİNATLARI	
İŞARETLENDİĞİNDE, I J K MUTLAK OLARAK KULLANILIR. SIKLIKLA EKLEMELİ SİSTEM KULLANILDIĞINI UNUTMAYIN	Mutlak merkez koord. 🗌
TORNA	
MAKİNA TORNA İSE VE ÖN KIZAK TİPİNDE İSE BURAYI İŞARETLEYİN.	Torna X + 🗹
TORNA	
MAKİNA TORNA İSE VE ARKA KIZAK TİPİNDE İSE BURAYI İŞARETLEYİN.	Torna X-
ÇAP PROGRAMLAMA	
TORNADA İŞLEMLERİ ÇAP PROGRAMLAMA OLARAK YAPACAKSANIZ BURAYI İŞARETLEYİN.	Çap programlama 🗌
PLAZMA	
PLAZMA OLARAK ÇALIŞIR.	Plazma 🗌
3D YAZICI	
3 BOYUTLU YAZICI OLARAK ÇALIŞIR	Is3DPrinter
UZUN DOSYA MODU ÖLÇÜTÜ	
KULLANACAĞINIZ HAFIZA MİKTARINI BURAYA YAZARSANIZ YAZILIM OTOMATİK OLARAK BÜYÜK DOSYALARLA İLGİLİ AYARLAMALARI YAPACAKTIR.	Uzun Dosya Modu ölçütü KByte 5000

SUPER UZUN DOSYA MODU OLÇUTU	
DOSYANIZ 20MB İLE 4GB ARASINDAYSA BURAYI KULLANIN	Süper Uzun dosya modu Ölçütü KByte 15000
TAHMİNİ İS ZAMANI	
BOYAMA SIRASINDA İŞİN SÜRESİ TAHMİN EDİLİR. BU TAHMİNİDE DÜZELTME FAKTÖRÜ İLE İYİLEŞTİREBİLİRSİNİZ.	Tahmini iş zamanı Düzeltme katsayısı 1,600
YENİDEN TAHMİNİ İŞ ZAMANI	
ÇALIŞMA ZAMANI TEKRAR HESAPLANIR	Yeniden Tahmini çalışma zamanı 📃
MAKRO DOSYA ADI	
MAKRO DOSYA ADI	Makro dosya adı ORNEKKAUCUK_
KULLANICI MAKRO DOSYA ADI	
YENİ VERSİYON YÜKLENDİĞİNDE BU DOSYAYA DOKUNULMAYACAKTIR.	Kullanıcımakrodosya MAKRO.mac

13-EL TEKERİ



TUR BAŞINA PALS	
THR BASINA PALS SAYISI	Tur Başına pals 400
SAVICI	
EL TEKERİNİN SAYMA ADEDİNİ GÖSTERİR	Sayıcı 0
HIZ (%)	
SEÇİLEN EKSENİN HIZ YÜZDESİNİ GÖSTERİR.	Hız [%] 50
A (%)	
SEÇİLEN EKSENİN İVME (RAMPA) YÜZDESİNİ GÖSTERİR.	A [%] 70
X1	
1 MİKRON SEÇİLİR / 0.001 mm	×1 🗖
X10	
10 MİKRON SEÇİLİR / 0.01 mm	X10 🗌
X100	
100 MİKRON SEÇİLİR / 0.1 mm	X 100 🗸



## 14-TRAFİK IŞIKLARI

LED RENKLERİ	
Kirmizi	NONE ~
San	NONE ~
Yeşil	NONE ~

VIDM171	
	NONE
SEÇİLEN ÇIKIŞLARI KIRMIZIYA BOYAR	NONE AUX1 AUX2 AUX3 AUX4 AUX5 - AUX6 AUX6 AUX7 AUX8 AUX9
SARI	NONE
SEÇİLEN ÇIKIŞLARI SARIYA BOYAR	NONE AUX1 AUX2 AUX3 AUX4 AUX5 AUX5 AUX6 AUX7 AUX8 AUX9
YEŞİL	
SEÇİLEN ÇIKIŞLARI YEŞİLE BOYAR	NONE NONE AUX1 AUX2 AUX3 AUX4 AUX5 AUX5 AUX6 AUX7 AUX8 AUX9

## 15- I/O TERS ÇEVİR

GİRİŞ/ÇIKIŞ TERS ÇEVİR —	1
Takım 🗌	
Su 🗌	
Sprey	
Surucu Enable	
Adim Darbe	
Bekle	
PWM1	
PWM2	
PWM3	
AuxOut1	
AuxOut2	
AuxOut4	
AuxOut5	
AuxOut6	
AuxOut7	
AuxOut8	
AuxTe 1	
AuxIn3	
AuxIn4	
AuxIn5 🗹	
AuxIn6	
	]
İŞARETLENEN GİRİŞLER TERS ÇEVİRİLİR.	

PARAMETRELERİN GÖRÜNÜŞÜ		
	PROPLAMA	
	Noktaları kaydet 🗌	
	Düdük sesi 🗌	
	Ev-4 girişini kullan 🗌	
	Beklenmeyen prop sinyali 🗌	
	Dosya digitize.cnc	

NOKTALARI KAYDET DOKUNULAN NOKTALARI KAYDEDER.	Noktaları kaydet 🗌
<b>DÜDÜK SESİ</b> DOKUNULDUĞUNDA SES ÇIKARTIR	Düdük sesi 🗌
<b>EV-4 GİRİŞİNİ KULLAN</b> STANDART PROP GİRİŞİ YERİNE BU GİRİŞ KULLANILIR.	Ev-4 girişini kullan 🗌
BEKLENMEYEN PROB SİNYALİ BİLGİSİ	Beklenmeyen prop sinyali 🗌
<b>DOSYA</b> NOKTALARIN KAYDEDİLECEĞİ DOSYANIN ADI. M30 GÖRÜLDÜĞÜNDE DOSYA KAPATILIR.	Dosya digitize.cnc



Kamera	
Seçilen kamera	
0	
Kamera açık 🗌	
kamera ters 🗌	
kamera aynala 🗌	
Dönme (derece)	
0	

SEÇİLEN KAMERA	Segilen kamera
BAĞLI OLAN KAMERALARDAN BİRİNİ SEÇER	0
KAMERA AÇIK	
KAMERAYI AÇAR.	Kamera açık 🗌
KAMERA TERS	
KAMERA GÖRÜNTÜSÜNÜ BAŞ AŞAĞI EDER.	kamera ters 🗌
KAMERA AYNALA	
	kamera aynala 🔄
GORUNTUYU AYNALAR.	
DÖNME	Dönme (derece)
görüntüyü buraya yazılan açı kadar döndürür.	0